


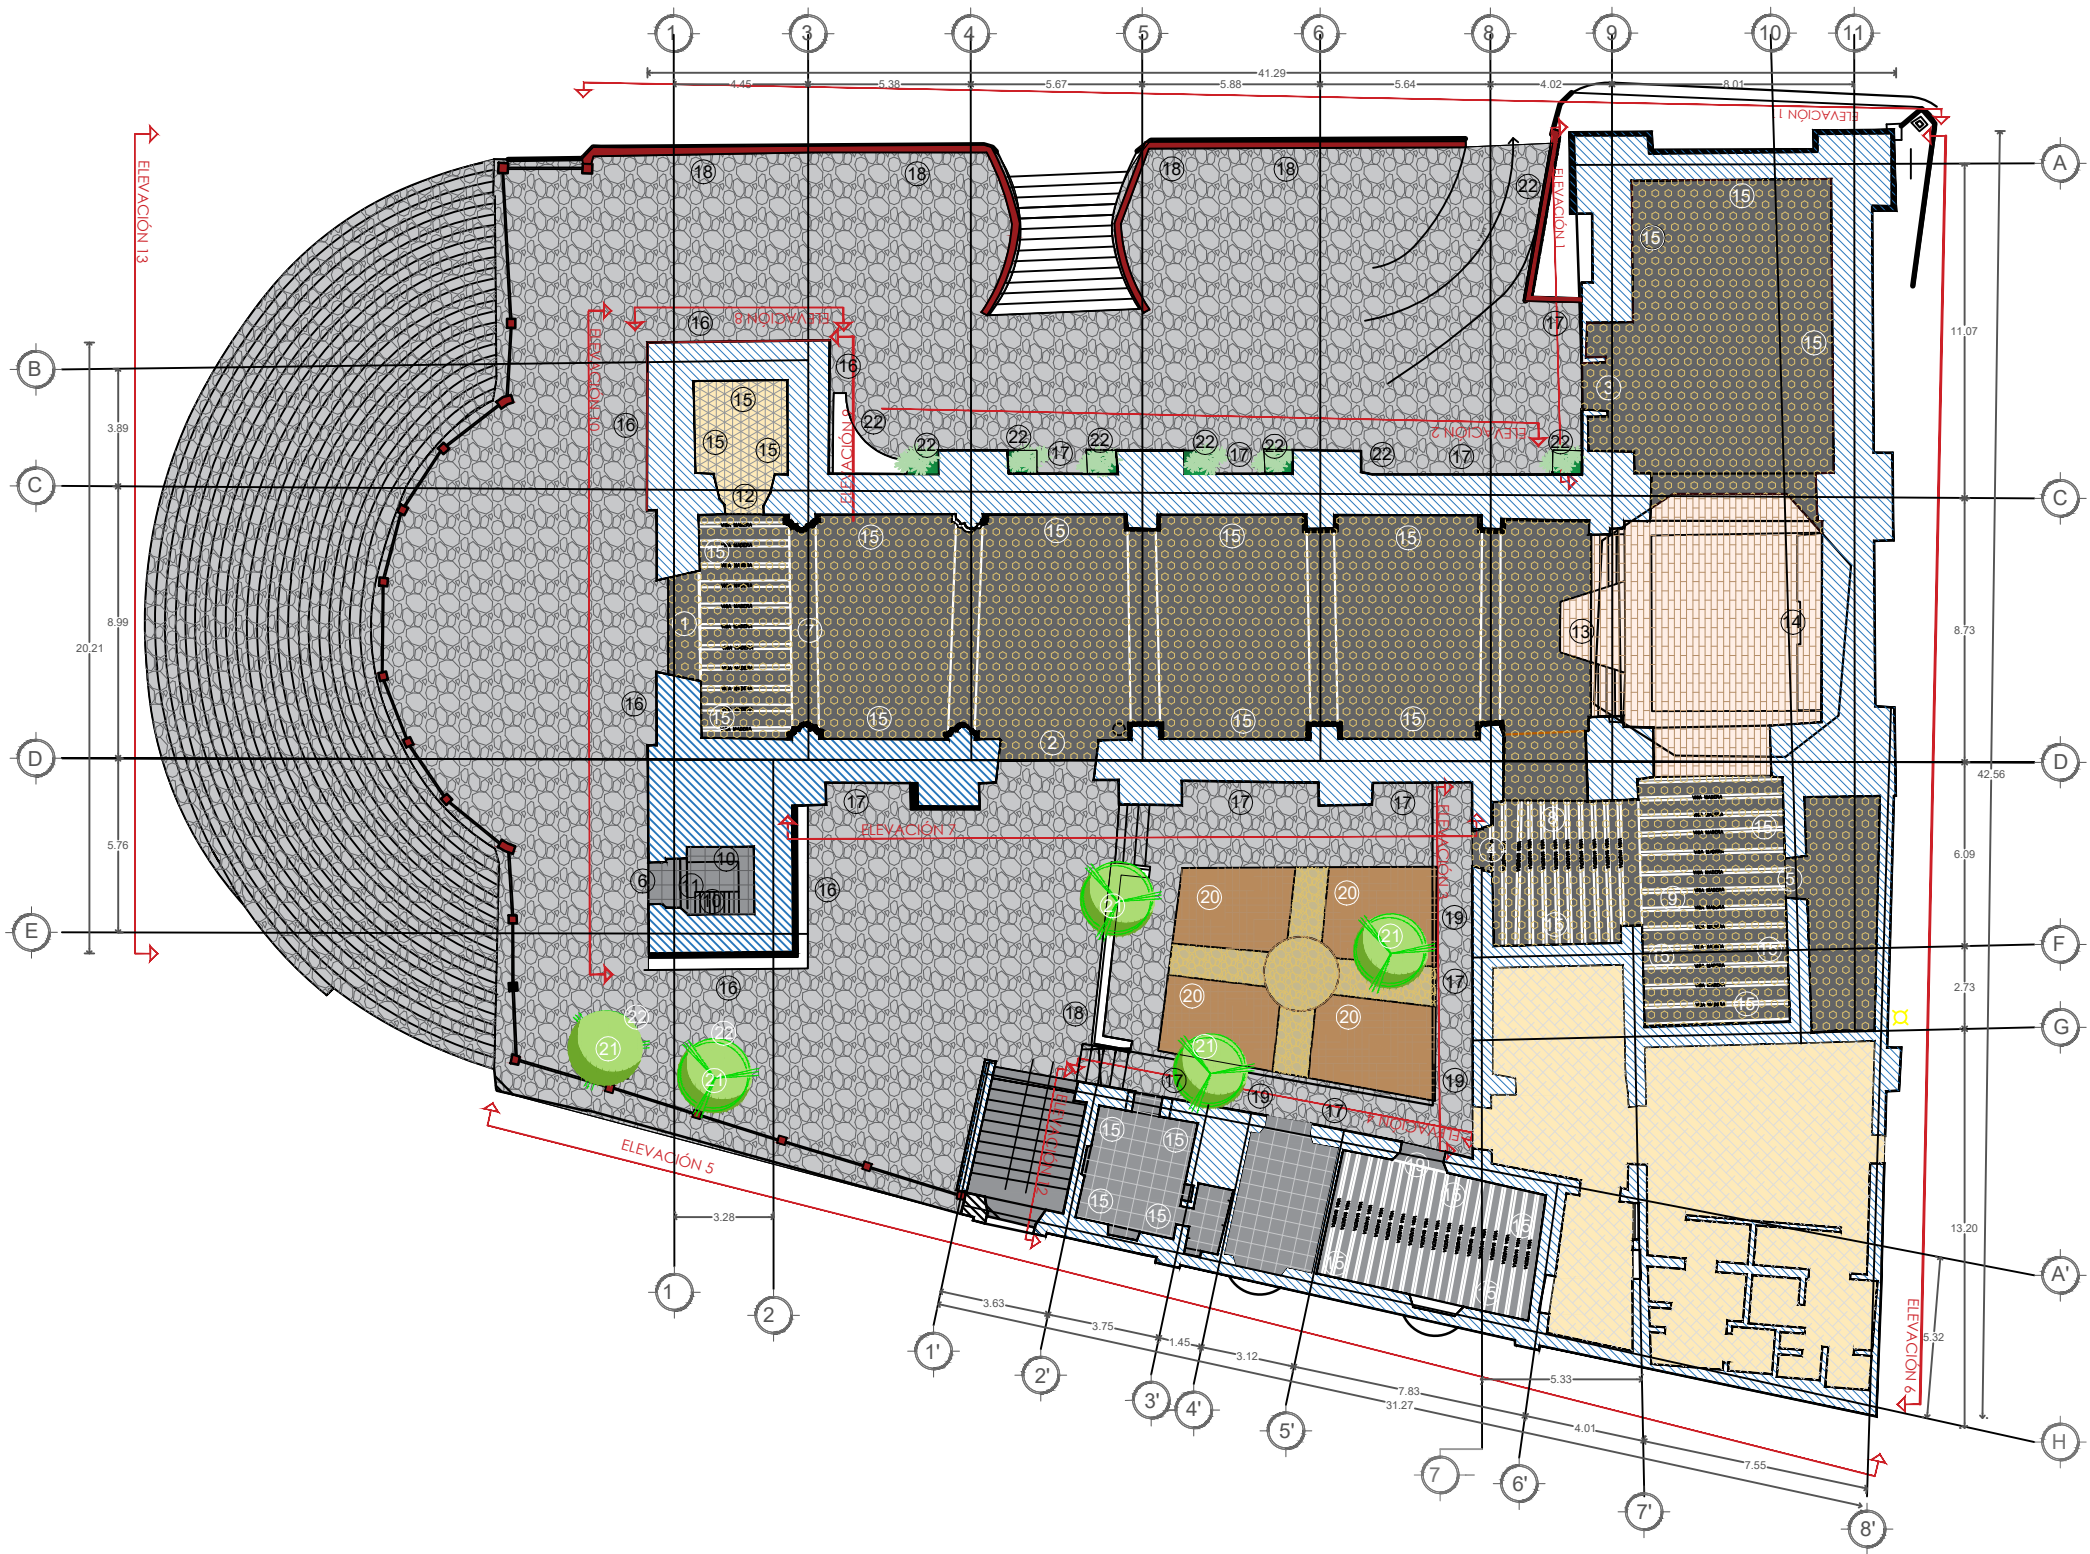

DETERIOROS EN INTERIOR DEL TEMPLO Y SALONES ANEXO

- 1 Deterioro por falta de mantenimiento en puerta de acceso principal al interior del templo.
- 2 Deterioro por falta de mantenimiento y presencia de aves en puerta de acceso lateral sur al interior del templo.
- 3 Apertura de vano en área del altísimo, colocación de puerta de madera ajena al diseño del conjunto arquitectónico y trabajo de carpintería. Colocación de elementos de ornamento a base de concreto en fachada. Colocación de muretes para recibir puerta.
- 4 Deterioro por falta de mantenimiento en puerta de madera en acceso al área de confesionario.
- 5 Deterioro natural en puerta de madera en acceso a sacristía.
- 6 Deterioro por falta de mantenimiento en puerta de acceso a torre del reloj.
- 7 Deterioro por presencia de polilla y falta de mantenimiento en vigas y tablones del coro (mezzanine).
- 8 Deterioro por filtración de humedad y presencia de humedad en el ambiente.
- 9 Deterioro natural en vigas y tablones de madera por presencia de humedad en el ambiente y falta de mantenimiento.
- 10 Pérdida de aplanados a la cal y arena sobre muros de sillar. Se observa desgaste del sillar por los empotramientos de elementos de la escalera.
- 11 Deterioro por oxidación y falta de mantenimiento en escalera metálica. También se observan elementos sueltos.
- 12 Deterioro de descansos de madera en torre del campanario por vaciado de las macizas de concreto sobre dos descansos.
- 13 Deterioro de pintura en puerta de herrería ubicada en el acceso al baulisterio.
- 14 Alteración de forma y nivel en escalera y ábside por la integración de un volumen.
- 15 Altar existente.
- 16 Aplanados existentes de cemento-arena-cemento Crest. El estado de la conservación del aplanado es muy bueno, aunque ha contribuido a encapsular la humedad descendente que provenía de la cubierta.
- 17 Deterioro en muros exteriores por presencia de flora y fauna parásita en algunas partes de aplanados a base de cemento-arena-cemento Crest en fachadas (8-9-10) y elementos de ornato.
- 18 Deterioro en muros exteriores por desprendimiento de aplanados de cemento-arena y presencia de flora y fauna parásita en diferentes partes: puertas, ventanas, bajadas de agua pluvial y elementos de ornato.
- 19 Salustro de concreto de diseño discordante con las características del conjunto arquitectónico. Se encuentra en perímetro de fachada norte y patio que integra al templo con el anexo.
- 20 Deterioro en muros por daños generados con la construcción de una marquesina de concreto armado, con una mala solución de captación y desague del agua de lluvia. También capta en forma permanente residuos sólidos y residuos de vegetación existente.
- 21 Alteración de áreas verdes del patio, convertida en explanada de piedra loja.
- 22 Presencia de cinco árboles que obstruyen el soleamiento de materiales y elementos del conjunto arquitectónico.
- 23 Presencia de jardineras de concreto armado con daño por fractura y que acentúan la humedad en muros del inmueble.

PLANTA ARQUITECTONICA

ESC. 1:250



Nuevo León

Gobierno del Estado



CONARTE



FIDECULTURAL



Secretaría de Infraestructura
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

NORTE:


PROYECTO:
**PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL
PARA LA RESTAURACIÓN DE LA
PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL.
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO,
NUEVO LEÓN**

SANTIAGO, N. L.

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN:

No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:
JUÁREZ S/N, SANTIAGO, 67300 SANTIAGO, N.L.

ESCALA:
1:250

ACOTACIONES:
METROS

ESCALA GRAFICA:

METROS

FECHA:
SEPTIEMBRE 2020

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACIAS
DIRECTORA DE PROYECTOS

PLANO:
DETERIOROS EN PLANTA

CLAVE PLANO:
D-01

NOTA:
ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS