
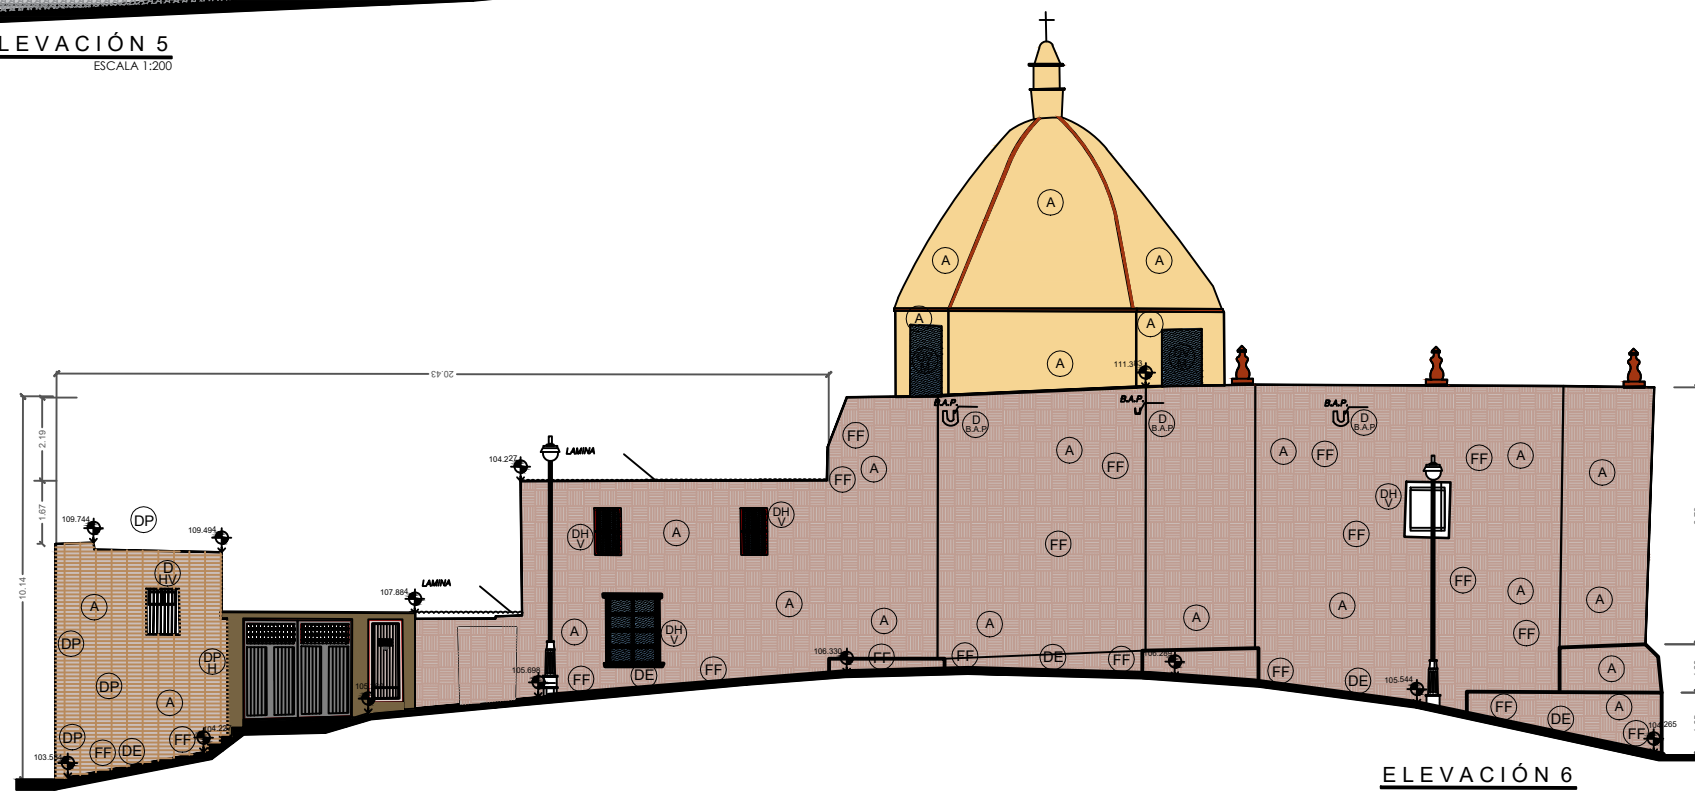
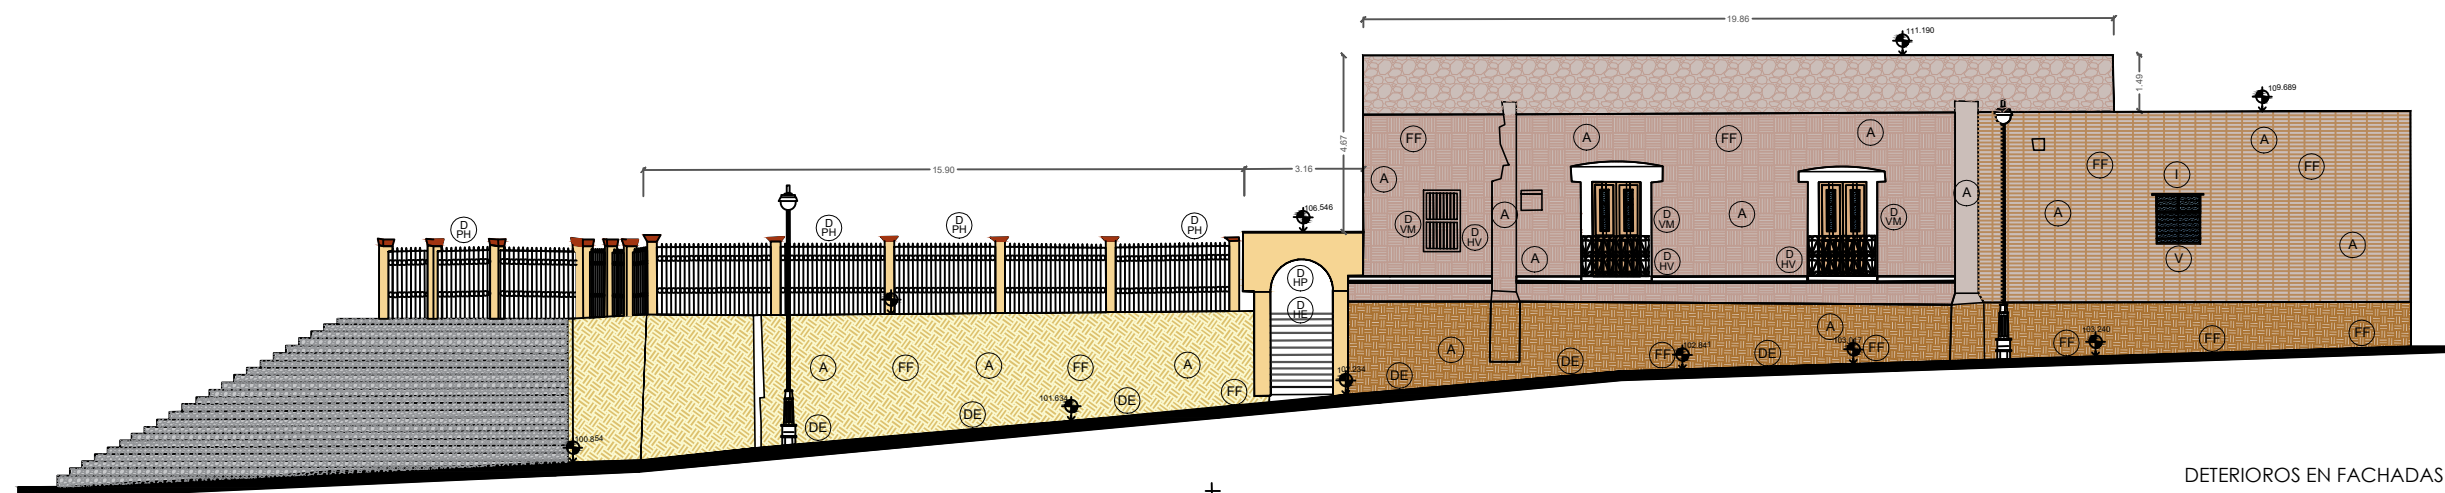
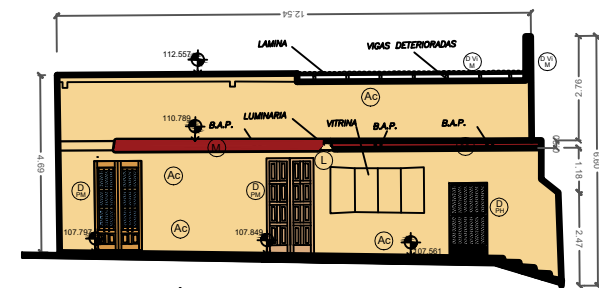
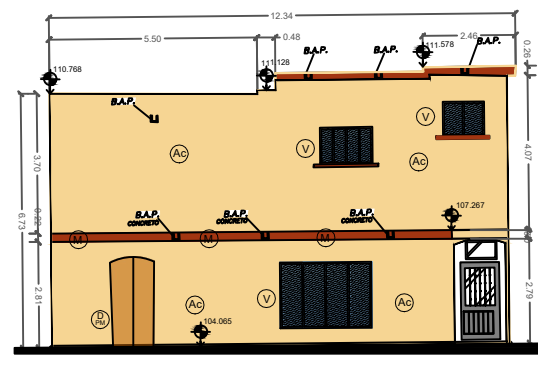
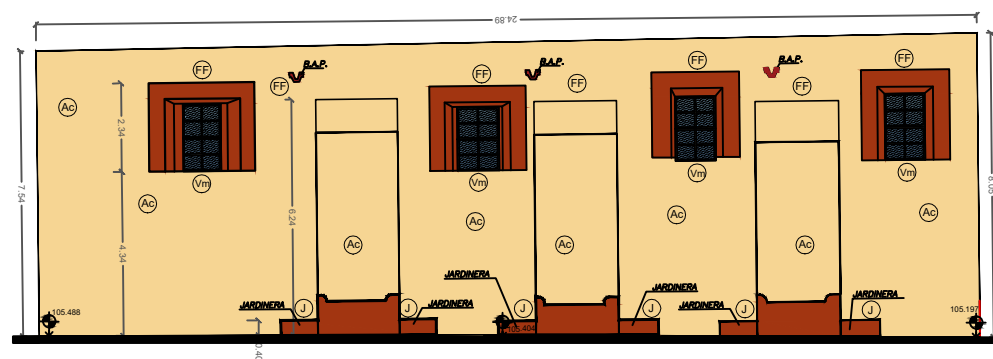


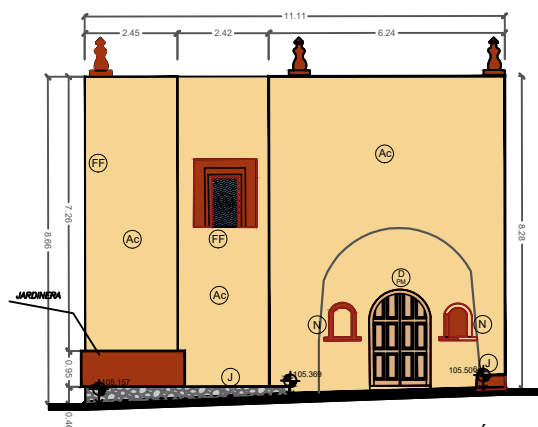

I	Cableado expuesto de instalación en fachada exterior.
A	Perdida de aplanados en superficies exteriores (fachadas) con mezcla de cal y arena.
	Perdida de juntas con piedra en muros de sillar con superficies exteriores.
FF	Formación de flora y fauna parásita en diferentes elementos y partes del inmueble.
DE	Deterioro de erosión de la piedra nativa expuesta en la que se desplanta el inmueble.
VR	Deterioro por falta de mantenimiento en ventana de madera.
V	Ventana de herrería con diseño discordante a las características arquitectónicas del inmueble.
	Deterioro en sus elementos por falta de mantenimiento y pérdida de pintura.
	Deterioro en cerramiento de madera.
VR	Deterioro y pérdida de pintura en herrería de balcón por falta de mantenimiento e intemperismo.
DE	Deterioro y pérdida de pintura en puerta de herrería, ubicada en acceso lateral sur del inmueble.
DE	Deterioro y pérdida de pintura por falta de mantenimiento en pasamanos de herrería, ubicado en escaleras de puerta de acceso en fachada lateral sur.
DM	Deterioro y pérdida de molduras.
VR	Deterioro de ventanas de madera y herrería en balcones por intemperismo y falta de mantenimiento.
DE	Deterioro en puertas de herrería por intemperismo y pérdida de pintura (tratamiento).
L	Luminaria suburbana integrada a cornisa de concreto.
VR	Deterioro en vigas de madera en cubierta.
AC	Aplanados de cemento en muro.
DE	Bajadas de agua pluvial de concreto, adosadas a marquesina.
VI	Vitrina de madera y vidrio integrada a muro.
B	Marquesina de concreto armado agregado
EAS	Deterioro de canaleta metálica perimetral para captación y desagüe de agua pluvial.
J	Jardinera existente, elemento agregado discordante al conjunto arquitectónico.
VR	Puerta de madera discordante a las características del conjunto arquitectónico (eliminarla).
N	Elementos agregados discordantes al conjunto arquitectónico y su historicidad.
PA	Pérdida de aplanados originales de cal y arena.
PR	Deterioro de pintura en muros exteriores. Fachada principal.
	Deterioro en molduras de torres (norte y sur).
DE	Deterioro de escalera de herrería en reloj por oxidación y falta de mantenimiento adecuado.

 GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS