


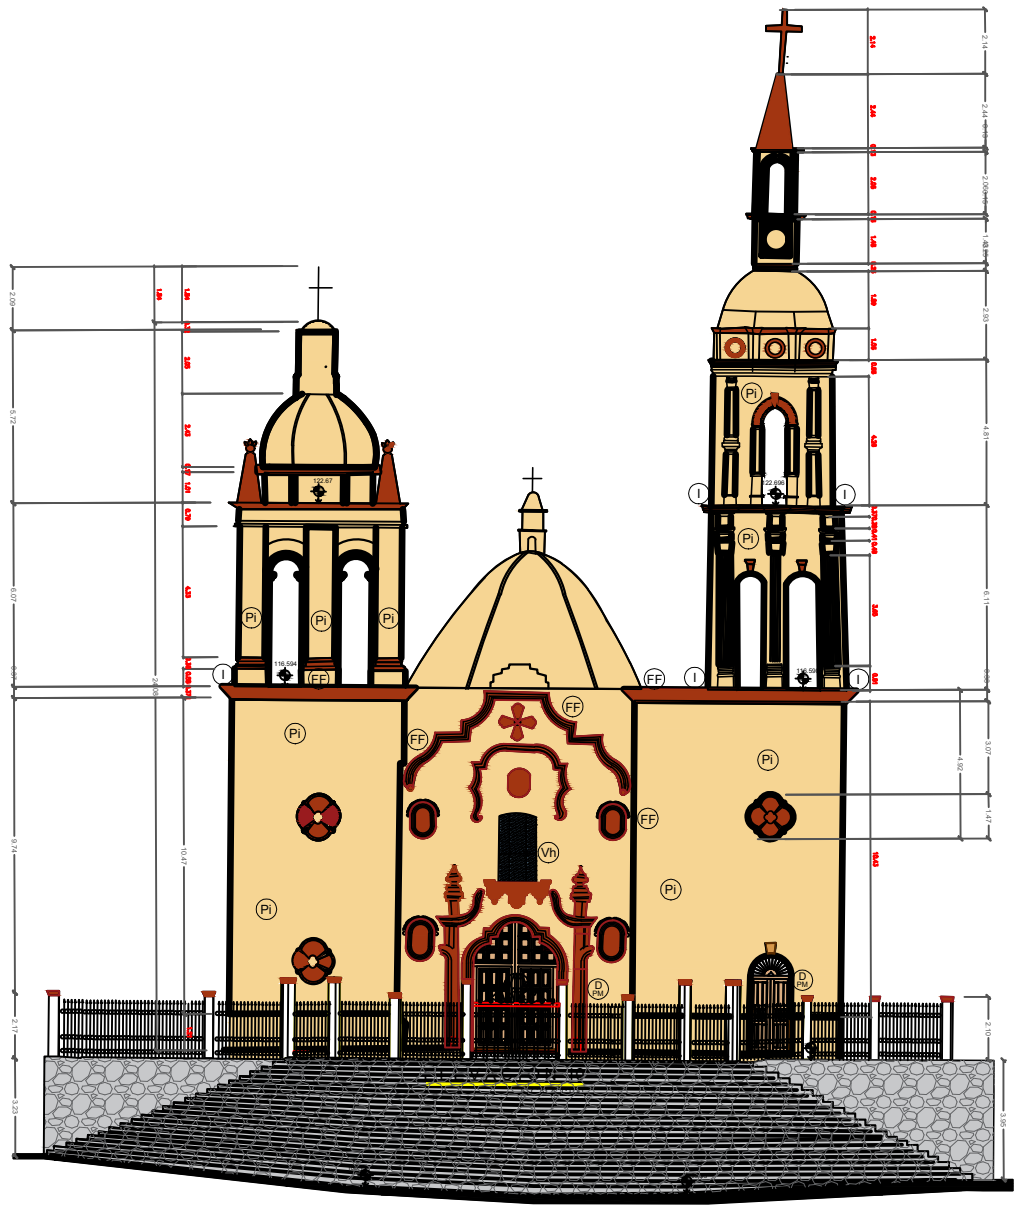


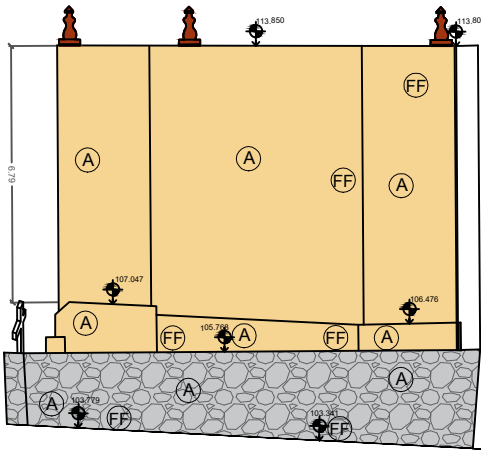


ELEVACIÓN 13
ESCALA 1:250

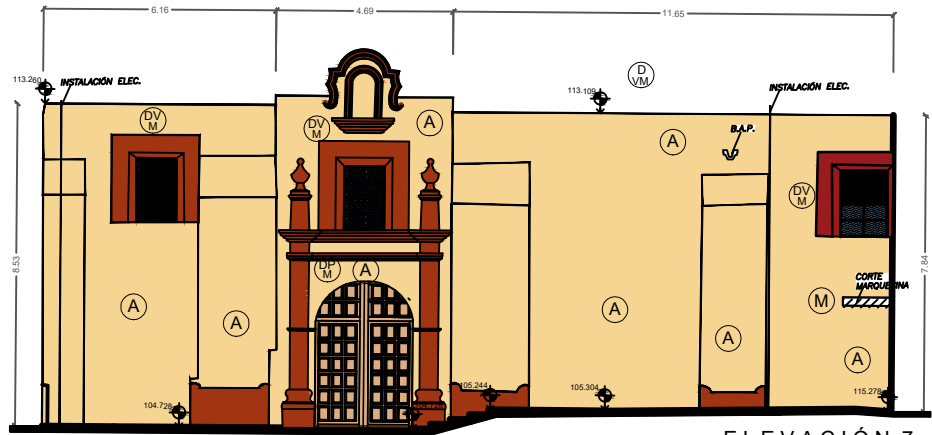


ELEVACIÓN 11
ESCALA 1:200

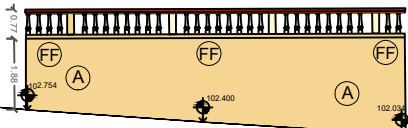


ELEVACIÓN 7
ESCALA 1:200

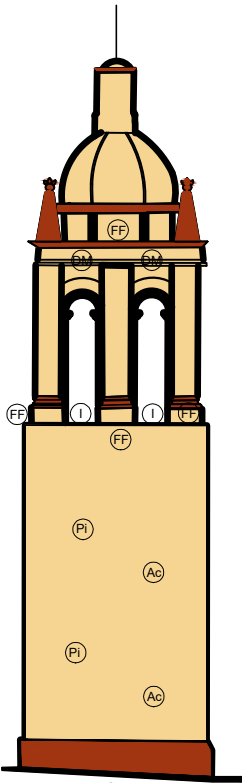


ELEVACIÓN 8
ESCALA 1:250

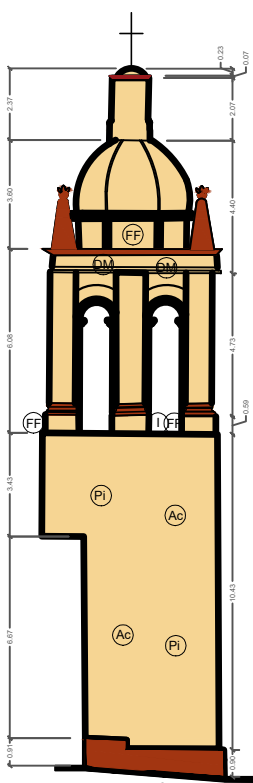

ELEVACIÓN 9
ESCALA 1:250

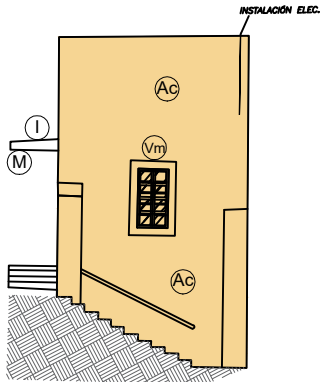

ELEVACIÓN 12

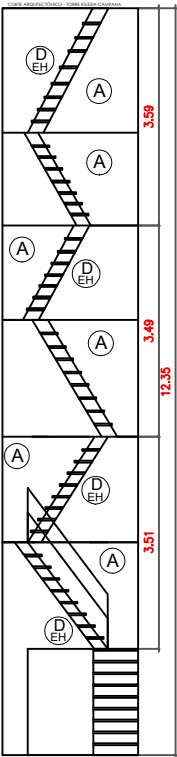

corte escalera campanario

DETERIOROS EN FACHADAS

- (I) Cableado expuesto de instalación en fachada exterior.
- (A) Pérdida de aplanchados en superficies exteriores (fachadas) con mezcla de cal y arena. Pérdida de juntas con piedra en muros de sillar con superficies exteriores.
- (FF) Formación de flora y fauna parásita en diferentes elementos y partes del inmueble.
- (DE) Deterioro de erosión de la piedra nativa expuesta en la que se desplanta el inmueble.
- (Vm) Deterioro por falta de mantenimiento en ventana de madera.
- (V) Ventana de herrería con diseño discordante a las características arquitectónicas del inmueble. Deterioro en sus elementos por falta de mantenimiento y pérdida de pintura. Deterioro en cerramiento de madera.
- (PI) Deterioro y pérdida de pintura en herrería de balcón por falta de mantenimiento e intemperismo.
- (PI) Deterioro y pérdida de pintura en puerta de herrería, ubicada en acceso lateral sur del inmueble.
- (PI) Deterioro y pérdida de pintura por falta de mantenimiento en pasamanos de herrería, ubicado en escaleras de puerta de acceso en fachada lateral sur.
- (SM) Deterioro y pérdida de molduras.
- (PI) Deterioro de ventanas de madera y herrería en balcones por intemperismo y falta de mantenimiento.
- (PI) Deterioro en puertas de herrería por intemperismo y pérdida de pintura (tratamiento).
- (L) Luminaria suburbana integrada a cornisa de concreto.
- (Vm) Deterioro en vigas de madera en cubierta.
- (Ac) Aplanchados de cemento en muro.
- (B) Bajadas de agua pluvial de concreto, adosadas a marquesina.
- (V) Vitrina de madera y vidrio integrada a muro.
- (B) Marquesina de concreto armado agregado.
- (B) Deterioro de canaletta metálica perimetral para captación y desagüe de agua pluvial.
- (J) Jardinera existente, elemento agregado discordante al conjunto arquitectónico.
- (PI) Puerta de madera discordante a las características del conjunto arquitectónico (eliminarla).
- (N) Elementos agregados discordantes al conjunto arquitectónico y su historicidad.
- (PI) Pérdida de aplanchados originales de cal y arena.
- (PI) Deterioro de pintura en muros exteriores. Fachada principal.
- (PI) Deterioro en molduras de torres (norte y sur).
- (DE) Deterioro de escalera de herrería en reloj por oxidación y falta de mantenimiento adecuado.

Nuevo León

CONARTE

FIDECULTURAL

Secretaría de Infraestructura

Nuevo León

GOBIERNO DEL ESTADO

NORTE:

PROYECTO:

PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL. DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN

SANTIAGO, N. L.

SIMBOLOGÍA / NOTAS:

REVISIÓN:

No.	REVISION / APROBACION	FECHA

UBICACIÓN:

JUÁREZ S/N, SANTIAGO, 67300 SANTIAGO, N.L.

ESCALA:	ACOTACIONES:
1:250	METROS

ESCALA GRAFICA:

FECHA:

SEPTIEMBRE 2020

RESPONSABLE DEL PROYECTO:

ARQ. SANDRA GUADALUPE PATIÑO MACIAS
DIRECTORA DE PROYECTOS

PLANO:

DETERIOROS EN PLANTA

CLAVE PLANO:

D-01

NOTA:

ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO. NO ES PATROCINADO. NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARÍA DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCION DE PROYECTOS